

Informacja Serwisowa

Klocki hamulcowe oś tylna 13.0460-2713.2 / 13.0470-2713.2

Nr informacji:

100.038

Od:

PPM CC6 / DF

Data:

11.11.2022

Informacja dla:

☒ Wszyscy

☐ Zewnętrzna(warsztat/dystrybutor)

☐ Wewnętrzna (RSO,NSO, HQ)

☐ ATE Centrum Hamulcowe

Typ informacji:

☒ Instrukcja montażu

☐ Instrukcja obsługi

☐ Karta katalogowa/specyfikacja

☐ Aktualizacja oprogramowania



Temat: Montaż klocków hamulcowych osi tylnej 13.0460-2713.2 / 13.0470-2713.2 w samochodach BMW i Mini

Po wymianie tylnych klocków hamulcowych hamulec wolno reaguje lub powstaje hałas po jednej lub obu stronach samochodu.

Przyczyna:

Podczas montażu wewnętrzny i zewnętrzny klocek zostały zamienione miejscami, co oznacza ich nieprawidłowy montaż.

Proszę zwrócić uwagę na zaznaczenie na czerwono pokazujące różne odległości nitów na tylnych blachach klocka, a także ich różne kształty.

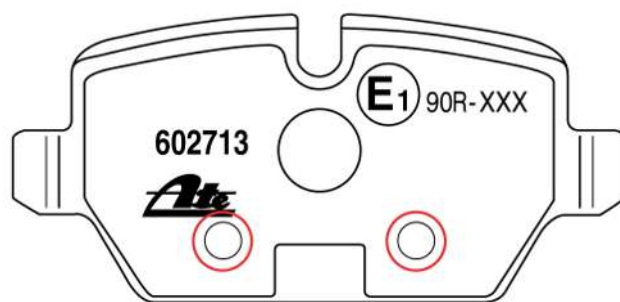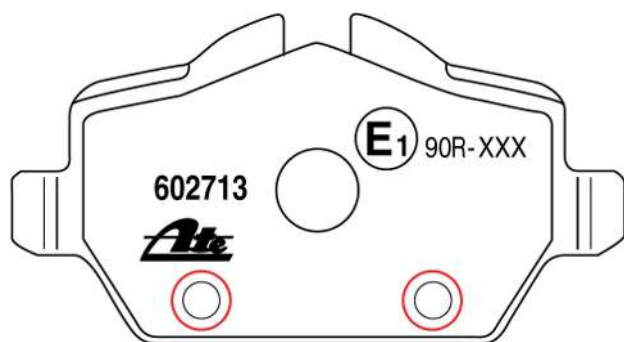

Klocek od strony tłoczka

Zdjęcie nieprawidłowo zamontowanego klocka:

Jeśli klocek po stronie pięści zostanie zamontowany po stronie tłoczka, wówczas tłoczek naciska na wystające łby nitów i styka się tylko w niektórych miejscach, co prowadzi do następujących odblasków na łbach nitów tak jak pokazano na zdjęciu.


Nieprawidłowa pozycja montażowa klocków hamulcowych przyczynia się również do powstawania hałasu, ponieważ klocki nie stykają się całą powierzchnią styku z zaciskiem i tłoczkiem hamulcowym.



Odciski tłoczka hamulcowego na skutek nieprawidłowego montażu


Zastosowanie w pojazdach zestawu klocków można sprawdzić pod następującymi kodami QR.

Klocki hamulcowe 13.0460-2713.2

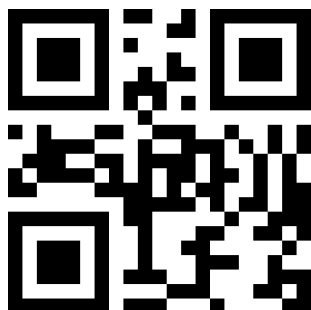

Internet: 13.0460-2713.2

Klocki hamulcowe 13.0470-2713.2

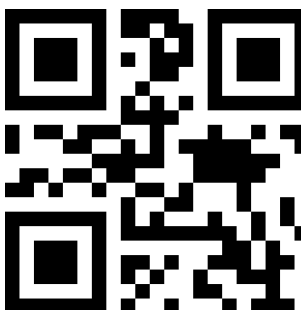

Internet: 13.0470-2713.2